

Arbejdsvejledning

Det nødvendige grej:

- Tagpapsøm (ligger i rulle)
- Tagklæber (ligger i rulle)
- Hobbykniv med krumt blad
- Hammer, tommestok og fugepistol
- Yderligere tagklæber kan fås hos din lokale Icopal forhandler.

Forbehandling

Underlaget skal være tørt og rengjort med en stiv kost. På gamle tagpaptage skal evt. buler opskæres, klæbes og sømmes ned.

Trekantlister monteres langs vindske der, ovenlys mv. Langs tagfoden monteres Icopal alu-tagfod.




Taghældning

Nye tage: Min. 20 cm/m
Eksisterende tagpap: Min. 5 cm/m

Ved oplægningen af TopSafe bør temperaturen ikke være under 15 °C. Specielt ved udlægning på brædder er det vigtigt, at ruller er udstrakt inden de fastsømmes. Dette

kan opnås ved at udrulle banerne (på taget eller jorden) og lade dem gennemvarme af solen.

Er temperaturen, herunder også for ruller og underlag, under 15 °C, skal ruller opbevares ved stuetemperatur og kun tages ud i takt med at de oplægges. Under oplægningen skal alle overlæg lunes med en varmluftpistol samtidig med at slipfolien fjernes.

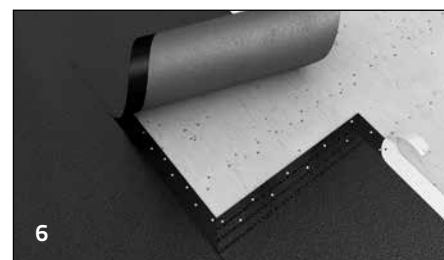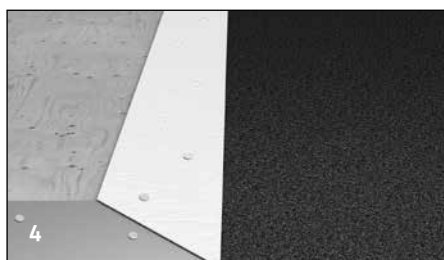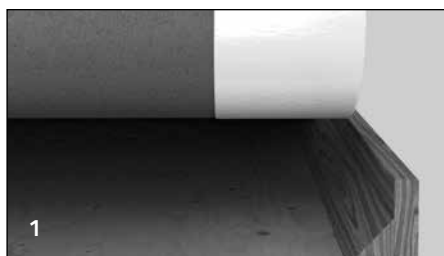

Sådan pålægges Icopal TopSafe

Tagflade

1. Den første TopSafe bane lægges med bagsidens klæbekant helt frem til overkant af trekantliste. Rul banen ud og afskær den i 2-3 cm overlængde. Banen rettes ind.
2. TopSafe banen fastgøres ved tagryg med krydssømning pr. 6 cm.
3. Icopal Tagklæber påføres tagfoden i 2 striber, og TopSafe banen trædes til. Der krydssømmes per 6 cm ved trekantliste.

NB! Udlægges TopSafe banen på langs af tagfod, trækkes bagsidefolien af, og der klæbes direkte på uprimet alu-tagfod. Afrivningsfolien i overlægskant på overside trækkes af, og der krydssømmes pr. 6 cm, henholdsvis 2 og 4 cm fra kant.









4. Ved tagfod skæres en trekant af overlægget for at få en pæn afslutning. Banen krydssømmes i overlægskanten i de perforerede huller.

5. Bane 2 rulles ud og krydssømmes ved tagryg. Bagsidefolien på bane 2 og oversidefolien på bane 1 trækkes af samtidig, og overlægget trædes til.

Overlægskanten sømmes osv. Når hele tagfladen er færdig, renskæres der langs tagfod, og der startes forfra på næste tagflade.

Tværsamlinger

6. Ved evt. tværsamlinger krydssømmes i den underste banes bagkant. I overlægskanten fraskæres en trekant. På hver afslutning af rullen er der som noget nyt et areal uden skifer, dette for at forbedre tværsamlinger midt på taget. Der beregnes et overlæg på 15 cm, hvor der påføres Icopal Tagklæber i 3 striber, overlægget trædes omhyggeligt til, således at tagklæberen presses frem til banekant.

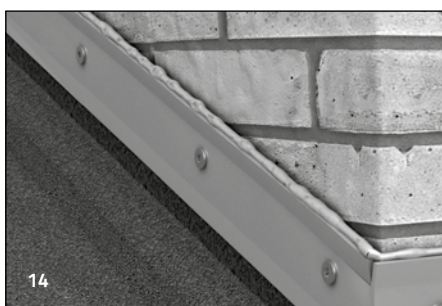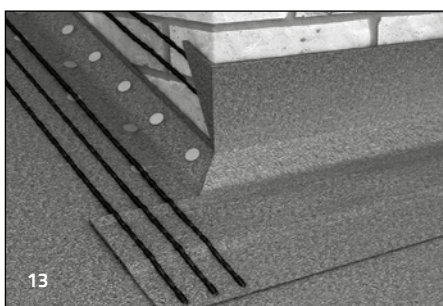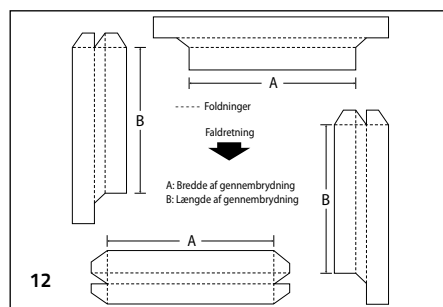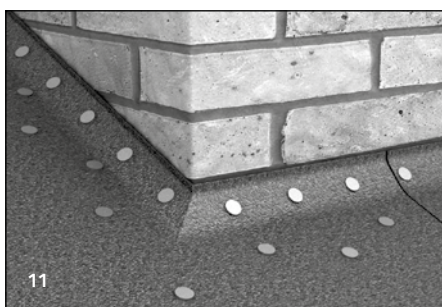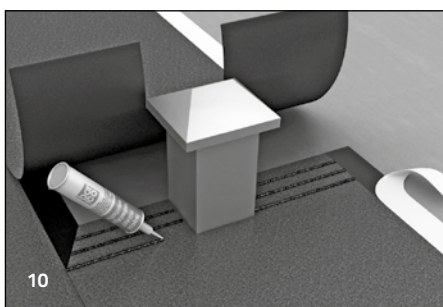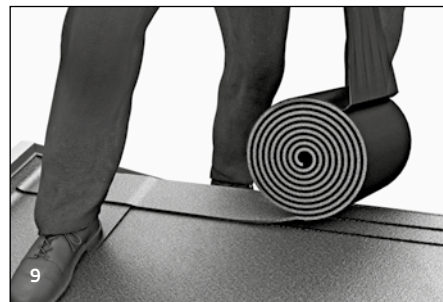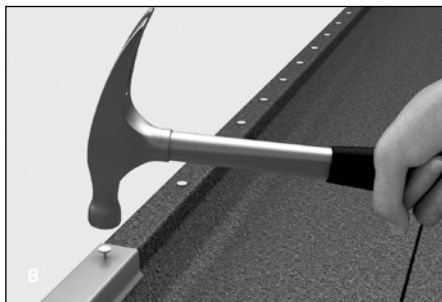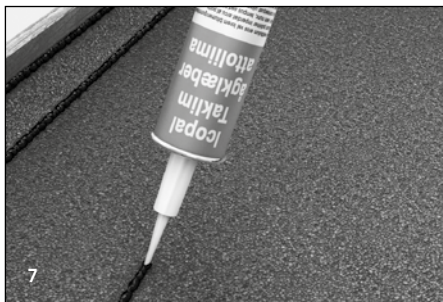

Vindskede

7. Der beregnes et overlæg på min. 10 cm ud på tagfladen, hvor der påføres tagklæber i 3 striber.

8. Bagsidefolien på en passende længde TopSafe strimmel (1-3 m) trækkes af, og strimlen trædes til på tagfladen og presses fast mod og sømmes til vindskeden, pr. 6 cm. Strimlen renskæres og en Icopal alu-kapsel monteres.

Tagryg

9. Langs tagryg afmærkes, hvor TopSafe strimlen skal placeres, ca. 15 cm ned på tagflade. På hver tagflade påføres tagklæber i 2 striber. Bagsidefolien på en passende længde TopSafe strimmel trækkes af, og strimlen pålægges og trædes fast, så tagklæber når frem til kant. Skråskær ved overlæg. Strimlen snittes i kip ved trekantliste og snittet

dækkes med et stykke TopSafe, der klæbes med tagklæber.

Ventilationshætter og lign.

10. Udføres principielt som en tværsamling med overlægsbredde lig med gennemføringsens mål. Der påføres tagklæber rundt om gennemføringen, før overlægget trædes til. Udskæringen skal være ca. 5 mm stor hele vejen rundt af hensyn til efterfugning med tagklæber.

Skorsten, ovenlys og lign.

11. Icopal TopSafe udlægges til overkant af trekantliste omkring gennemføringen. Der krydssømmes langs kanterne.

12. TopSafe strimler skæres ud på stedet som vist på skitse. Opbukning ved mur eller karm skal være

min. 15 cm over tagflade. Der klæbes med 3 striber på tagflade og 2 striber på mur/karm. På ovenlys-karme sømmes der pr. 6 cm i overkant.

13. Bundstrimmel (A) monteres først, og spidserne bukket og klæbes omkring hjørnet. Derefter monteres sidestykkerne (B), også her bukket spidserne omkring hjørnet forover, og der afsluttes med topstrimmel (A), hvor der ingen spidser er til ombukning. Strimler trædes og presses omhyggeligt til underlaget. Om nødvendig sømmes spidser.

14. Icopal alu-murklemskinne (evt. Icopal zink løskant) monteres, hvorefter der udfuges med elastisk fugemasse. Fugen glattes med fugepind og gives en hældning på 30°.

Icopal Danmark ApS
 Lyskær 5
 2730 Herlev
 tag.dk@icopal.com
 icopal.dk

